

Návod k použití a obsluze.

TECHNICKÉ TEPLoměRY ROVNE DTR, ÚHLOVE DTU

Popis a způsob použití

Technické teploměry DTR a DTU jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot za provozních podmínek. Mohou být instalovány v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého v rozmezí teplot $-30\text{ °C} \div +80\text{ °C}$. Teploměry jsou konstrukčně přizpůsobeny tlaku 0,3 MPa, při použití jímky až 0,6 MPa. Teploměry DTR, DTU jsou univerzální teploměry použitelné ve všech průmyslových odvětvích, kde nejsou požadovány zvláštní hygienické předpisy, instalují se pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3 MPa. Pro teploměry DTR, DTU je doporučená hloubka ponoru stonku do měřeného média alespoň 100 mm. U teploměrů DTR a DTU je použití v kapalině a ve vlhkém prostředí možné pouze s jímkou. Přesnost měření je pro všechny rozsahy 2,5% z rozsahu stupnice. Teploměry s rozsahem $0 \div 350\text{ °C}$ a $0 \div 450\text{ °C}$ se nesmějí používat bez jímky. Teploměry s délkou stonku 60 mm se vyrábějí pouze v typovém provedení DTR s rozsahy do $+200\text{ °C}$, kdy musí být stonek vložen celý do měřicího média. Jiné použití teploměrů je třeba projednat s výrobcem. Nesmí se používat jako bezpečnostní výstroj.

Technické údaje

Teploměr	Dělení stupnice	Rozsah stupnice	Měřicí rozsah	Délka stonku ... L [mm]							
				□ d = 8 mm (mat. nerez (AKVS))				□ d = 12 mm (mat. ocel tř. 11)			
Typ	po °C	°C	°C	60	100	160	250	400	630	1000	1500
DTR	2	- 30 až +50	-20 až +40	x	x	x	x	x	x	x	x
	2	0 až 120	20 až 100	x	x	x	x	x	x	x	x
	5	0 až 200	20 až 180	x	x	x	x	x	x	x	x
	10	0 až 350	50 až 300		x	x	x	x	x	x	x
	10	0 až 450	50 až 400		x	x	x	x	x	x	x
DTU	2	- 30 až +50	-20 až +40		x	x	x	x	x	x	x
	2	0 až 120	20 až 100		x	x	x	x	x	x	x
	5	0 až 200	20 až 180		x	x	x	x	x	x	x
	10	0 až 350	50 až 300		x	x	x	x	x	x	x
	10	0 až 450	50 až 400		x	x	x	x	x	x	x

Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být prosty chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70 % a teplotou 0 °C až 30 °C, bez náhlých tepelných změn.

Instalace:

Při instalaci se stonek nesmí vystavit rázům a ohybu. Pro upevnění teploměrů DTR, DTU je možno použít teploměrové jímky. Teploměry nesmí být upravovány pro instalační poměry.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy

Zajišťuje dodavatel